
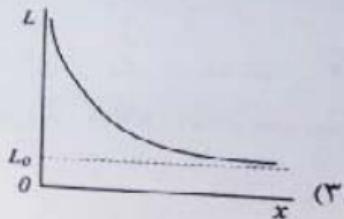
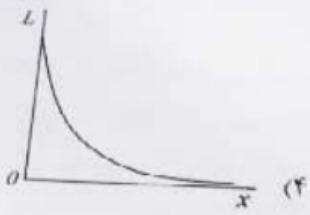
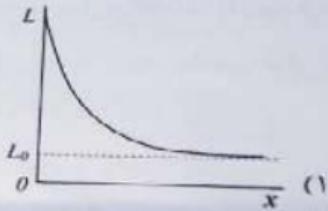
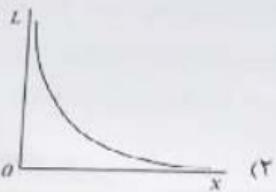


ضریب نفوذ نسبی (نفوذ پذیری نسبی) هسته آهنی در مدار مغناطیسی شکل زیر  $500 \text{~Hz}$  فرض می‌شود و به دلیل زیاد بودن طول فاصله هوازی، نمی‌توان از نشت و پراکندگی خلو چشم پوشی کرد. کدام نمودار می‌تواند تقریب مناسب برای تغییرات انداختن سیم پیچی  $N$  دوری بر حسب  $x$  باشد؟

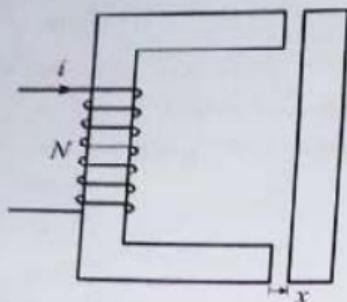

$$x \rightarrow 0 \Rightarrow L = \frac{N^2}{Req} \rightarrow \text{با توجه به این حالت که می‌باشد} \quad - ۷۴$$

نحوت را کوئن سی بود در تجربه  $L$  در این حالت رخواست می‌شود و قدر آزاد است

$\hookrightarrow$   $\rightarrow$  تجزیه ۲ و ۳ از مذکور را نشاند

$$x \rightarrow \infty \Rightarrow L = \frac{N^2}{Req} \xrightarrow{\text{ب محابات بینیم}} L = \frac{\lambda}{i} = \frac{N^4}{i}$$

که دلیل نامنبعهایی می‌باشد که نسبت به نسبت کاربردی روتاس و نسبت دهنده‌ی فرآیندی همچو  
نیز  $\rightarrow$  نامنبعهای نسبت به تجزیه ۲ پیش صحیح خواهد بود

۷۷- معادله زمانی جریان هر فاز روتور یک موتور القایی  $i(t) = \frac{20}{3} \sin(4\pi t + 30^\circ)$  A است. در این شرایط، توان ورودی  $10 \text{ kW}$  بوده و تلفات مسی استاتور و همچنین تلفات آهنی قابل چشم پوشی است. مقاومت هر فاز روتور چند اهم است؟

۱) ۱۸

۲) ۳

۳) ۶

۴) ۹

$$i(t) = \frac{E_0}{3} \sin(4\pi t + 30^\circ) \quad 2\pi f_r = 4\pi$$

$$\rightarrow f_r = 2 \rightarrow S = \frac{f_r}{f_s} = \frac{2}{50} = 0.04$$

$$P_{in} = 10 \text{ kW} \quad P_{ag} = P_{in} - P_{cus} - P_{Fes} = P_{in} = 10 \text{ kW}$$

$$\rightarrow P_{cur} = S P_{ag} = 0.04 \times 10 \text{ kW} = 400 \text{ W}$$

$$P_{cur} = 3R_r |I_r|^2 = 3R_r \times \left(\frac{20}{3\sqrt{2}}\right)^2 = 400$$

$$\rightarrow 3R_r \times \frac{400}{3^2 \times 2} = 400 \rightarrow 3R_r = 3^2 \times 2$$

$$\rightarrow R_r = 6 \Omega$$

۷۸- یک موتور الایمنی سه فاز تحت لغزش د درصد کار می کند. هر کالس رو تور در این حالت  $f_1$  هر کالس شود. اگر توالی فاز سیم بینج استاتور به صورت سریع عوض شود، هر کالس جریان رو تور بلا فاصله پس از این تغییر کدام است؟

$$f_1(1)$$

$$f_1(2)$$

$$20f_1(3)$$

$$39f_1(4)$$

$$S = 0.05$$

کمتر بیش از ۰.۰۵

- ۷۸

چه خواهد بود

$$\rightarrow S' = 2 - S = 2 - 0.05 = 1.95$$

$$\frac{f'_r}{f_r} = \frac{S' f_s}{S f_s} = \frac{S'}{S} = \frac{1.95}{0.05} = 39 \rightarrow f'_r = 39 f_r$$

۷۹- یک موتور القایی سه‌فاز ۳۸۰۷، چهار قطب با انتقال ستاره در بی‌باری ۳ آمپر و در بار کامل ۵ آمپر از شبکه  
می‌گیرد. از مقاومت سیم بینج استاتور، راکتائس یراکنده‌گی استاتور و روتوور، تلفات هسته و تلفات جرخشن  
صرف نظر می‌شود. اگر در شرایط بار نامی مقدار لغزش ۵٪ باشد، توان خروجی موتور جدید وات است؟

۲۵۰۸ (۱)

۱۳۲ (۲)


۶۶۰ (۳)

۱۹۲۰ (۴)

۷۹

از عادت سیم انتاگنر راستس برای این انتاگنر دو نتیجه داشته و مطابق

بجزی محض تغیر لود  $\rightarrow$  عبارت عدال بونور افکار بحث در کتاب زیر است

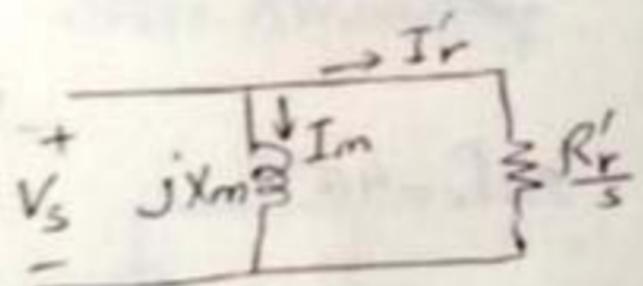

درین برسی محض تغیر لود داشت و این میزان

$I_m = \frac{V_s}{jX_m}$  میزان محض تغیر لود

در نتیجه  $I_r' = 4I_m$  میزان محض تغیر لود

$$\rightarrow P_{ag} = \sqrt{3} V_s I_r' = \sqrt{3} \times 380 \times 4$$

$$\rightarrow P_{out} = (1-S) P_{ag} = 0.95 P_{ag} = 0.95 \times \sqrt{3} \times 380 \times 4 = 2501$$

- ۸۰ - یک ترانسفورماتور تک فاز از منبع ولتاژ  $1kV$  تغذیه می شود و جریان  $0.5A$  با توان  $55W$  را مصرف می کند.  
اگر ابعاد طولی ترانس (هر سه بعد)  $\sqrt{3}$  برابر شوند و ترانس از یک منبع  $2kV$  تغذیه شود، مقادیر توان و جریان ورودی چقدر می شود؟ تعداد دور سیم پیچی و جنس هسته بدون تغییر باقی میماند.

$$1A, 220W \quad (1)$$

$$0.71A, 155.6W \quad (2)$$

$$0.71A, 77.8W \quad (3)$$

$$1A, 110W \quad (4)$$

۱۸ - در پردازش - در ابعاد مذکور آن ابرازد بطور که بعضی بر اثر عوایض مذکور  
بجز اعماقی کرد و تغیرات  $\frac{1}{4}$  برابر نبود حال که تأثیر دهنده از راهنم رخواست  
درین ابرازد از  $\frac{1}{2}$  تا  $\frac{1}{4}$  برابر نبود

$$\rightarrow \frac{2}{\sqrt{2}} \times 0.5 = 0.71$$

$$\frac{4}{\sqrt{2}} \times 55 = 155.6W$$

یک ترانسفورماتور تک فاز ایدئال سه سیم پیچه مفروض است. سیم پیچ اولیه آن از یک شبکه ۲۰۰V تغذیه می شود. سیم پیچ دوم، بار  $A_2 = 5kVA$  با ضریب توان واحد را تغذیه می کند. جریان کشیده شده از اولیه چند آمپر است؟

$$(1) \quad 50 + j15$$

$$(2) \quad 25 - j5$$

$$(3) \quad 25 + j5$$


$$(4) \quad 50 - j15$$

$$S_{in} = S_{L1} + S_{L2} = 4 \text{ kVA} + 6 \text{ kVA} = 10 \text{ kVA}$$

$$S = V I^* \rightarrow I = \frac{S^*}{V^*} = \frac{(10 \text{ kVA})_k}{200 \text{ V}}$$

$$= 50 \text{ A}$$

مشخصه (۱) یک مدل الکترومکانیکی یک تحریکه در دو مقدار مختلف تغییر مکان  $x$  داده است. مدل در حالت A قرار دارد و روی مسیر نشان داده شده. از حالت A به حالت B می‌رود. در طول این تغییر حالت کدام مورد صحیح است؟

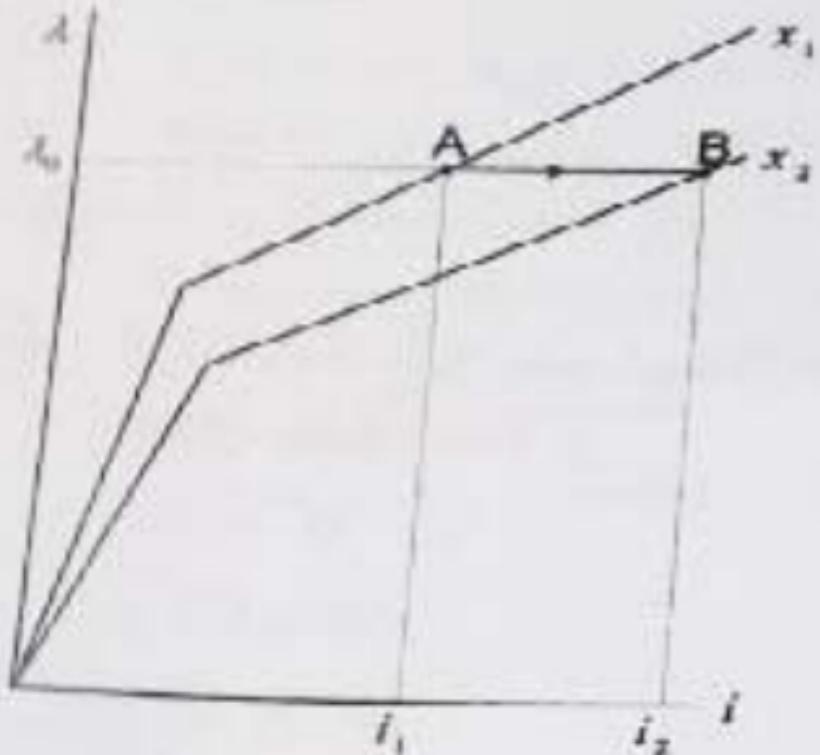

- (۱) انرژی مکانیکی خروجی صفر و انرژی الکتریکی ورودی ثابت است.
- (۲) انرژی الکتریکی ورودی صفر و انرژی مکانیکی خروجی ثابت است.
- (۳) انرژی الکتریکی ورودی صفر و انرژی مکانیکی خروجی منفی است.
- (۴) انرژی مکانیکی خروجی صفر و انرژی الکتریکی ورودی منفی است.

- هشت از زی طبیعی خفت دار از زی اسری داشت و بقیه اینها  $W_e = \int id\lambda$

صومات - . . . توبه برای از زی متعافی ذفر نموده داشت اما از زی داشت

و بخصوص از زی اسری خود را از زی طبیعی متصوی نموده برای از زی

طبیعی متصوی است

$$\Delta W_e = \Delta W_m + \Delta W_f$$

- ۸۳ - معادله کواترژی (شبهازرسی) یک مبدل الکترومکانیکی فرضی. در دستگاه SI به صورت  $W' = \frac{0,317}{0,01 - X}$  است.

تعداد دورهای سیم پیچی ۱۰۰۰ دور و نشت و براکنده‌گی فلو در فاصله هوا بی قابل حشم بودی است. فلکی تولید شده در حالت  $X = 0,001$  و  $\omega = 0,6$  جند میلی‌ویر است؟

۷۲) ۱

۳۶) ۲

۲۴) ۳

۱۸) ۴

۵) ۱۰۰۰ شمعه از توزیع نشت از


- A<sup>1</sup>

$$\lambda = \frac{\partial W_f}{\partial i} = \frac{0.9 i^2}{0.01 - x}$$

$$\rightarrow \lambda = \frac{0.9 \times 0.6^2}{0.01 - 0.001} = \frac{0.9 \times 0.6^2}{0.009} = \cancel{0.9} 36$$

$$\rightarrow \lambda = N\varphi \rightarrow \varphi = \frac{\lambda}{N} = \frac{36}{1000} \text{ wb} = 36 \text{ mwb}$$

- مشخصه بی‌باری یک ماشین  $dc$  در سرعت  $3000 \text{ rpm}$  داده شده است. ماشین به صورت یک موتور شنت از منبع  $100$  ولتی تغذیه می‌شود و با سرعت  $1000 \text{ rpm}$  می‌چرخد. اگر ولتاژ موتور به  $150$  ولت افزایش داده شود، سرعت موتور چند  $\text{rpm}$  می‌شود؟ موتور در هر دو حالت بی‌بار است و مقاومت میدان نیز تغییر نمی‌کند.

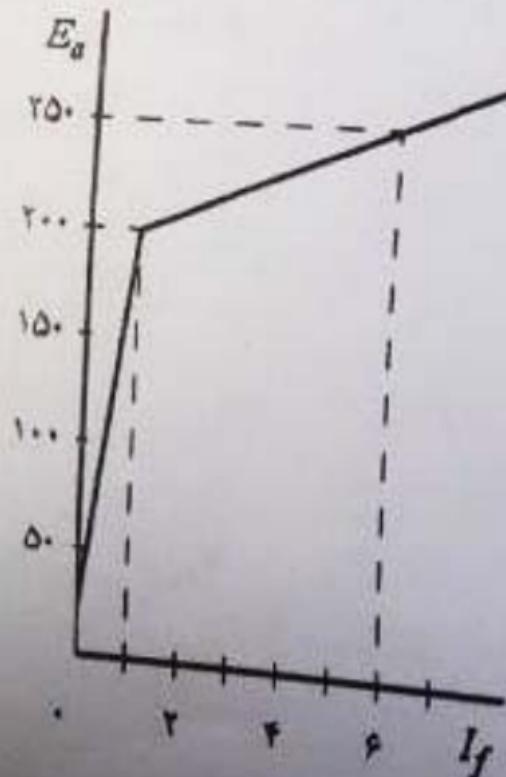


(۱) ۱۴۶۳

(۲) ۱۵۰۰

(۳) ۱۴۰۰

(۴) ۱۵۳۷

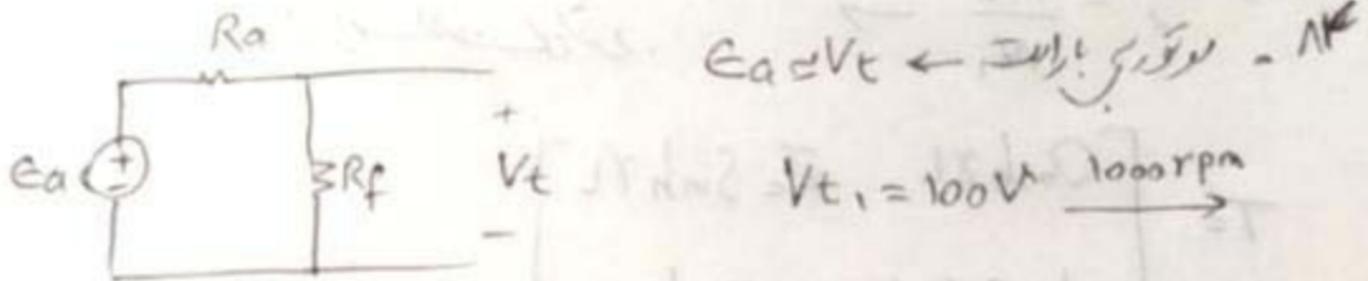

$$\rightarrow I_f = 1 \text{ A} \rightarrow R_f = 100 \Omega$$


$$V_{t_2} = 150 \text{ V} \rightarrow I_f = 1.5 \text{ A}$$

$$\xrightarrow{2000 \text{ rpm}} E_{a_2} = 205 \text{ V} \rightarrow \frac{E_{a_2}}{V_{t_2}} = \frac{205}{150} \frac{2000}{x}$$


$$\rightarrow \frac{205}{150} = \frac{2000}{x} \rightarrow x = 1463.4$$

یک موتور DC تحریک جداگانه، یک بار با توان ثابت را می‌چرخاند. ولتاژ تغذیه آرمیجرو این موتور نصف می‌شود و جریان تحریک ثابت نگهداشته می‌شود. با جشم‌بوشی از کلیه تلفات موتور، سرعت و جریان آرمیجر چگونه تغییر می‌کند؟

- (۱) سرعت ثابت می‌ماند، جریان آرمیجر دو برابر می‌شود.
- (۲) سرعت نصف می‌شود، جریان آرمیجر ثابت می‌ماند.
- (۳) سرعت ثابت می‌ماند، جریان آرمیجر ثابت می‌ماند.
- (۴) سرعت نصف می‌شود، جریان آرمیجر دو برابر می‌شود.

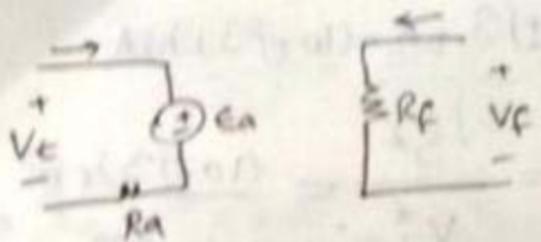

- آن

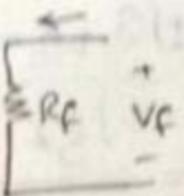

از توان از  
ظرفیت  $\rightarrow R_A = \infty \rightarrow V_{t_2} = \frac{V_{t_1}}{2}$

$$\rightarrow V_t = E_A \rightarrow E_{A_2} = \frac{E_{A_1}}{2} \Leftrightarrow P_2 = P_1$$

$$\rightarrow E_{A_2}, I_{A_2} = E_{A_1}, I_{A_1} \rightarrow \frac{I_{A_2}}{I_{A_1}} = \frac{E_{A_1}}{E_{A_2}} = 2$$

کلیم، ریخت در این را نویس

$$E_A = k \Phi \omega \rightarrow \frac{E_{A_2}}{E_{A_1}} = \frac{\Phi_2}{\Phi_1} \times \frac{N_2}{N_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} = \frac{N_2}{N_1} \rightarrow \text{مردلت اتفاق نماید}$$

-۸۶- در یک خط انتقال بلند، امیدانس مشخصه برابر واحد است ( $\lambda = 1$ ). در این خط، کدام رابطه بین عنصر ماتریس انتقال برقرار است؟

$$A^T - B^T = 1 \text{ (۱)}$$

$$AB = C \quad \text{(۲)}$$

$$BC = A \quad \text{(۳)}$$

$$A^T + B^T = 1 \quad \text{(۴)}$$

$$T = \begin{bmatrix} \cosh \gamma L & Z_c \sinh \gamma L \\ \frac{1}{Z_c} \sinh \gamma L & \cosh \gamma L \end{bmatrix}$$


$$\rightarrow AD - BC = 1 \rightarrow A^2 - B^2 = 1 \xrightarrow{Z_c = 1}$$

$$A^2 - B^2 = 1$$

-۸۷

در یک شبکه، تغییرات بار به صورت زیر است. خریب بار در این شبکه چند درصد است؟

۴۸٪ (۱)

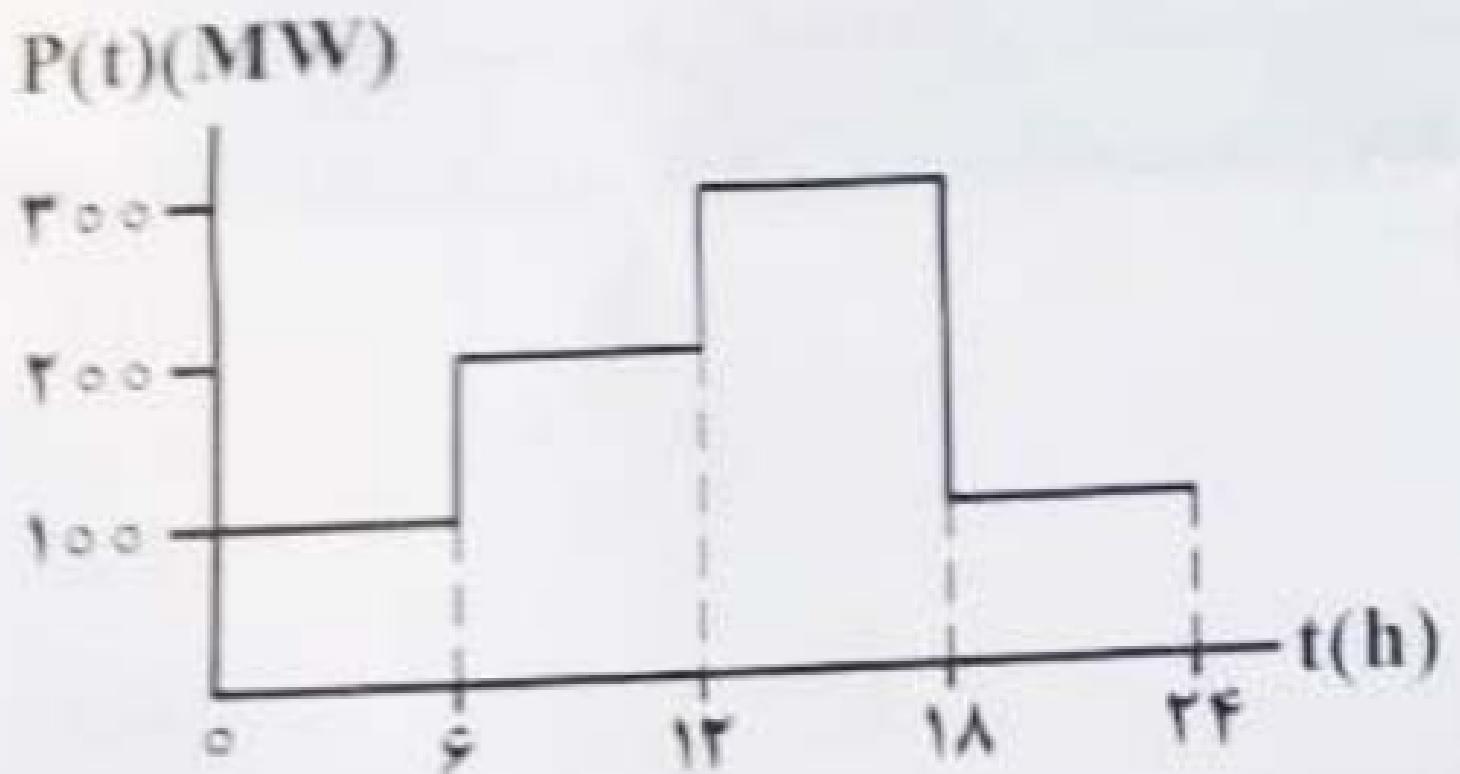

۲۸٪ (۳)

۴۸٪ (۲)

۵۸٪ (۴)

$$LF = \frac{Avg}{Peak} = \frac{\frac{100 \times 6 + 200 \times 6 + 300 \times 6 + 100 \times 6}{24}}{300} = \frac{7}{12}$$

= 58.3%

-۸۸

جریان  $100A$  از یک هادی استوانه‌ای با طول بی‌نهایت عبور می‌کند. مقدار انرژی ذخیره شده در واحد طول از فاصله  $e^2$  متری از مرکز آن کدام است؟ (شعاع هادی خیلی کوچک تر از  $e$  متر است)

$$2 \times 10^{-4} J$$

$$10^{-2} J$$

$$2 \times 10^{-2} J$$

$$10^{-4} J$$


مسنون

- ۱۸

$$W = \frac{1}{2} L I_{rms}^2 = \frac{1}{2} \times (2 \times 10^{-7} \ln \frac{D_2}{D_1}) \times 100^2$$

$$= 10^{-7} \ln \frac{e^2}{e} \times 10^4 = 10^{-7} \ln e \times 10^4 = 10^{-3} J$$

- نمودار تک خطی یک سیستم قدرت در شکل زیر نشان داده شده است. اگر ولتاژ شین (۱) برابر  $1 \text{ pu} \angle 0^\circ$  باشد، با استفاده از روش گوس - سایدل و حدس اولیه  $V_T^{(0)} = V_1^{(0)} = 1 \text{ pu} \angle 0^\circ$  مدار  $V_2$  پس از یک تکرار کدام است؟

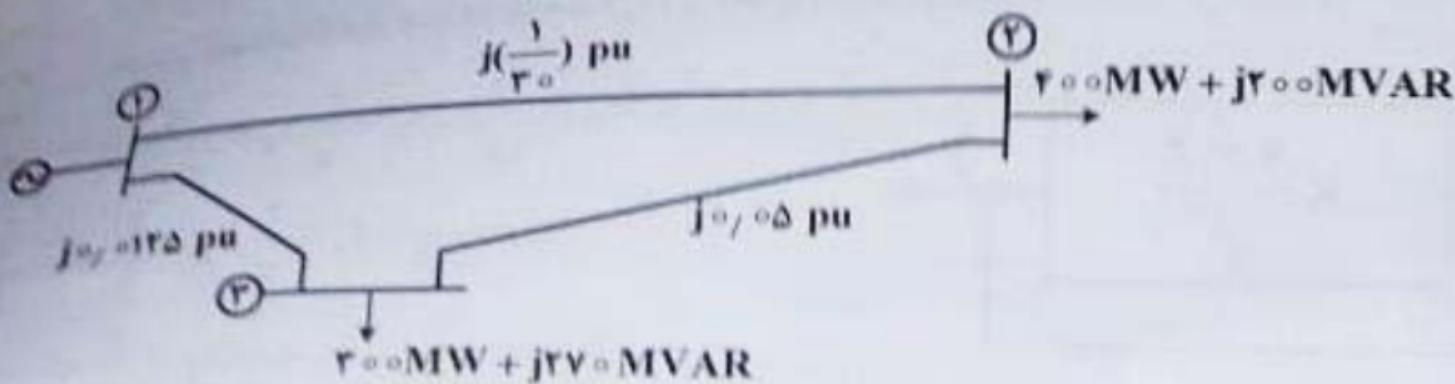

$$100 - j80 \text{ pu} \quad (1)$$

$$700 - j270 \text{ pu} \quad (2)$$

$$700 - j270 \text{ pu} \quad (3)$$


$$100 - j80 \text{ pu} \quad (4)$$

$$V_2^{(1)} = \frac{1}{Y_{22}} \left( \frac{P_2 - jQ_2}{V_2^{k(0)}} - Y_{21} V_1^{(0)} - Y_{23} V_3^{(0)} \right) \quad - 19$$

$$\rightarrow V_2^{(1)} = \frac{1}{-j50} \left( \frac{-4+j2}{1} - j30 \times 1 - j20 \times 1 \right)$$

$$= \frac{-4 - j48}{-j50} = \frac{48 - 4j}{50} = 0.96 - 0.08j$$


۹۰- در شبکه قدرت شکل زیر، وقتی یکی از خطوط بین دو ناحیه باز است، پخش اقتصادی توان منجر به  $\lambda_1 > \lambda_2$  می‌گردد و هیچ یک از دو نیروگاه نیز با محدودیت تولید مواجه نیست. چنانچه توان محضی بارها ثابت بوده و از تلفات شبکه چشم‌بوشی شود. با در مدار آمدن خط دوم، هزینه افزایشی و میران تولید اقتصادی دو نیروگاه چه تغییری می‌کند؟

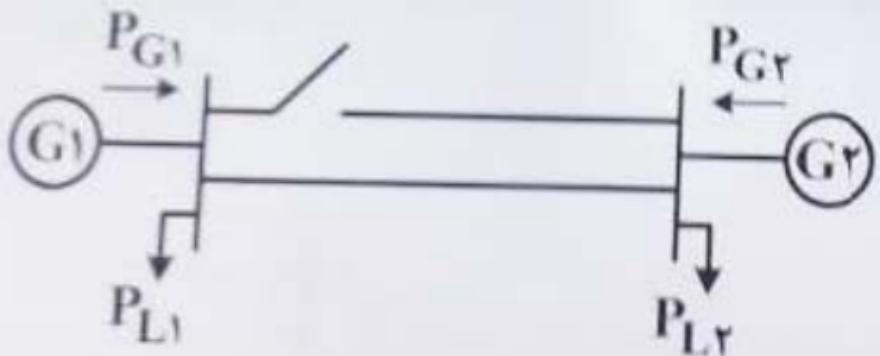

- ۱) در مدار آمدن خط دوم، اثری بر پخش اقتصادی توان نیروگاهها ندارد.
- ۲)  $P_{G1}$  و  $\lambda_1$  زیاد و  $P_{G2}$  و  $\lambda_2$  کمتر می‌شود.
- ۳)  $P_{G1}$  کم و  $P_{G2}$  بیشتر می‌شود.
- ۴)  $\lambda_1$  کمتر و  $P_{G1}$  بیشتر می‌شود.  $\lambda_2$  بیشتر و  $P_{G2}$  کمتر می‌شود.

90°

محدودیت خط اسکال باشد که  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$  بزرگ نویسید بلطفاً

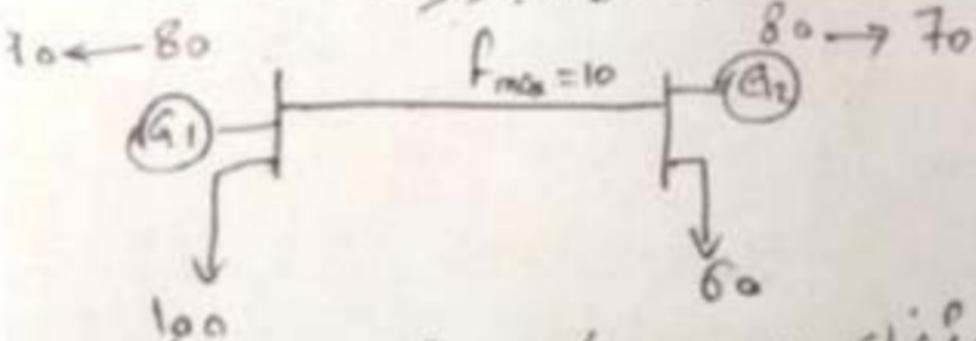

انجمناول ریکی داد مرلود

حال هر خط صد پیاده راه را زیارت کرده باشد (80 درجه) خنینه را نویسید

درستگیر زیارت 7 لازم نیست (90 درجه) که کسی بعد از آن 80 درجه

درستگیر  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$  ماضی نیست و  $P_{G1}, P_{G2}$  افزایش نمایند.